

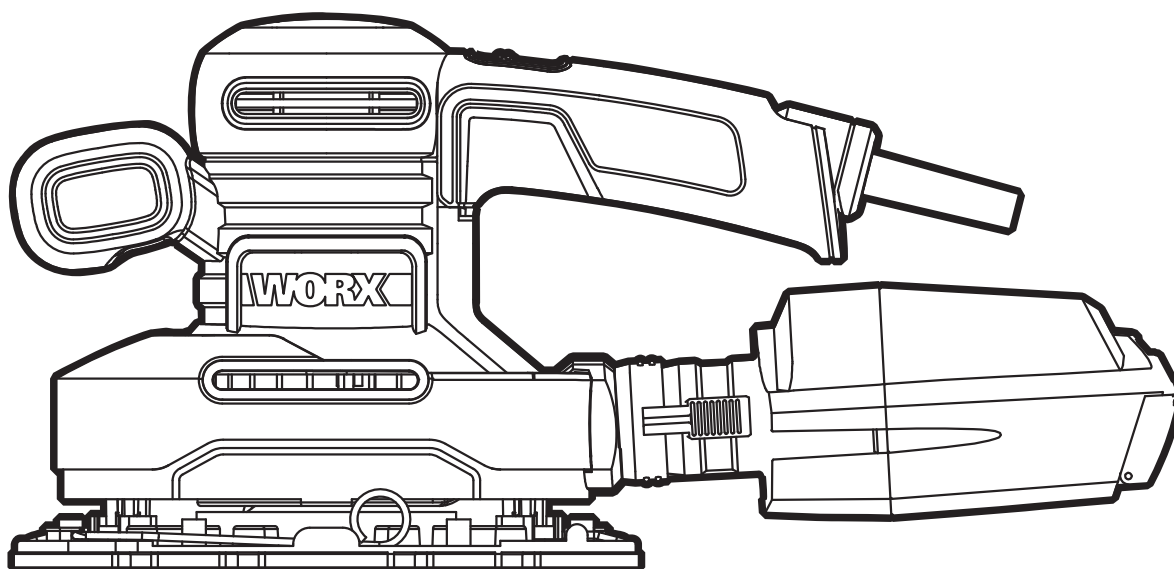
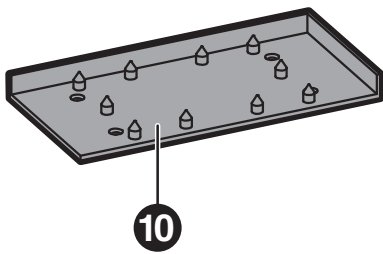


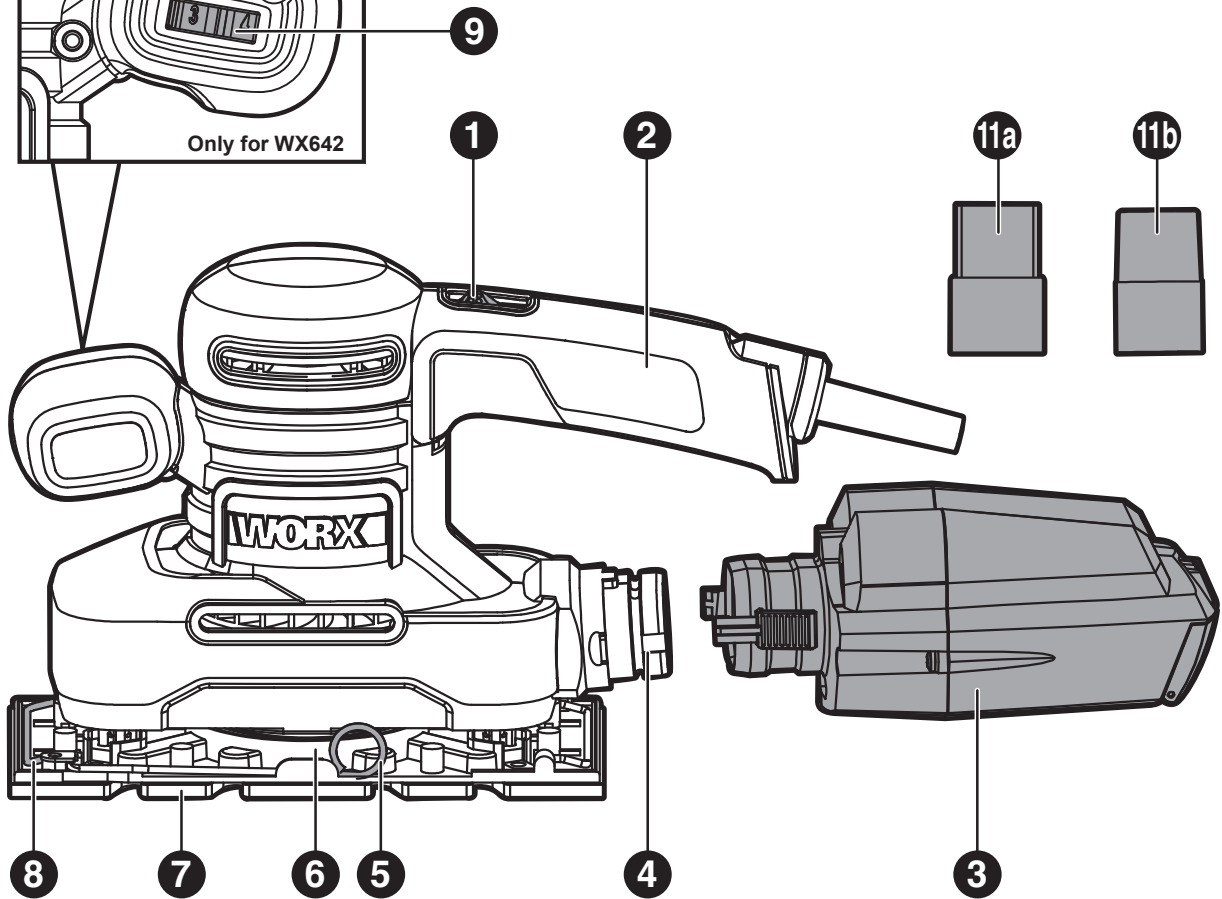








Finishing Sander	EN	P06
Schwingschleifer	D	P12
Ponceuse vibrante	F	P18
Levigatrice orbitale	I	P24
Lijadora orbital	ES	P30
Vlakschuurmachine	NL	P36
Szlifierka wykańczająca	PL	P42
Kézi vibrációs csiszológép	HU	P48
Şlefuitor de finisare	RO	P54
Dokončovací bruska	CZ	P60
Elektrická leštiaca brúska	SK	P65
Lixadeira de acabamento	PT	P71
Finslipmaskin	SV	P77
Končni brusilnik	SL	P82






WX641 WX641.I WX642 WX642.I

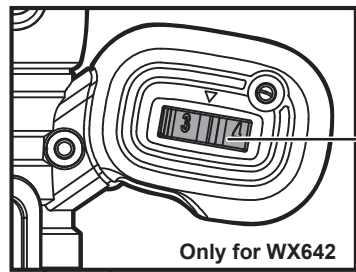

WX641 Dust box

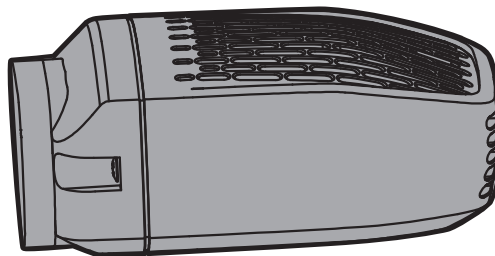

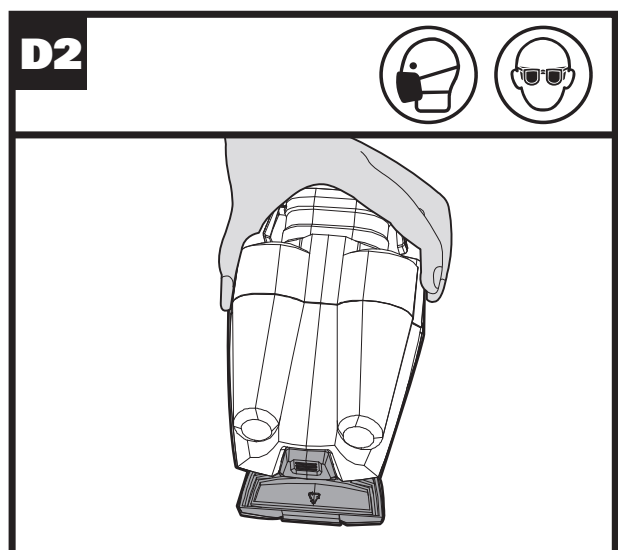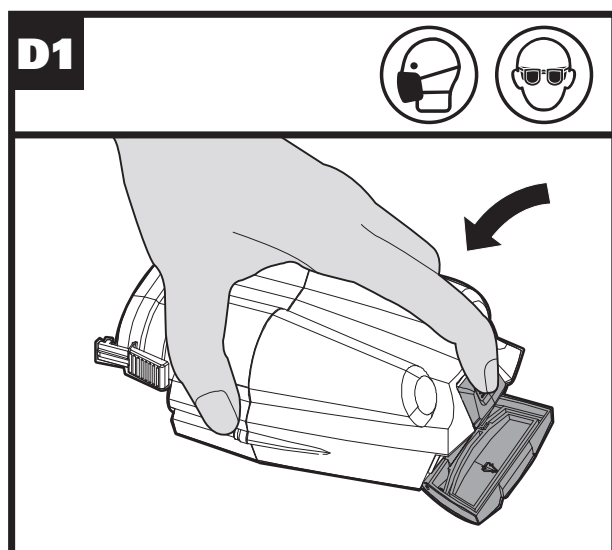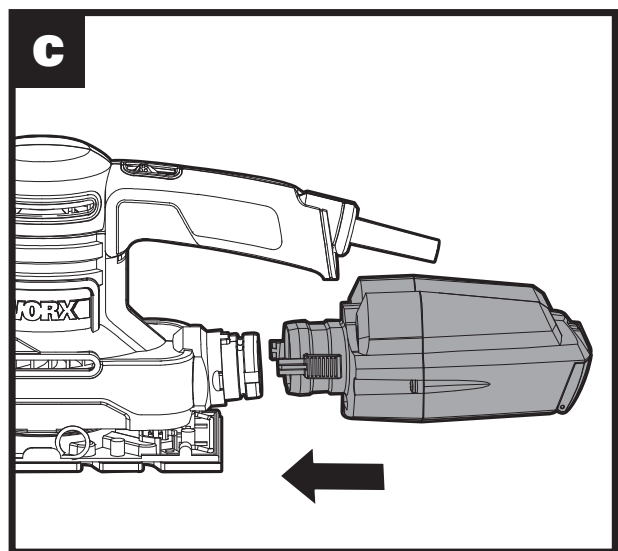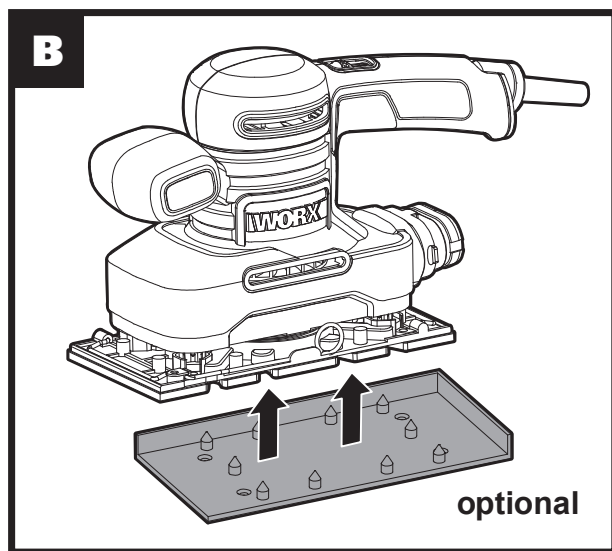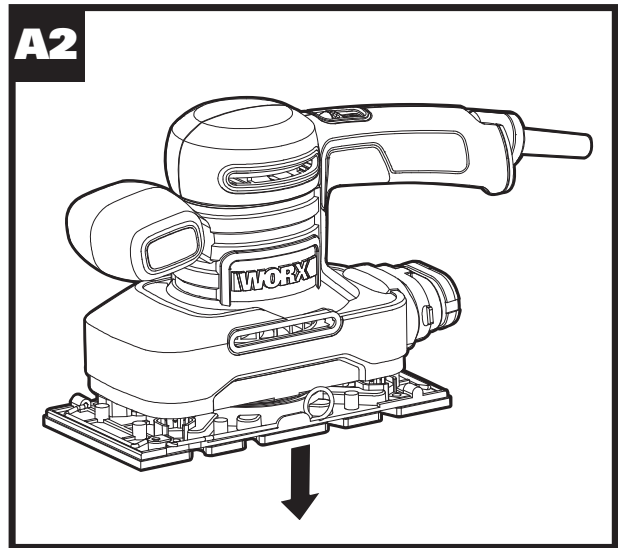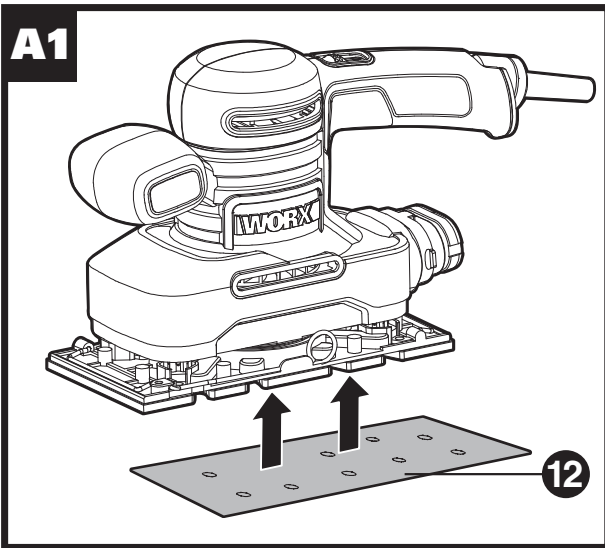

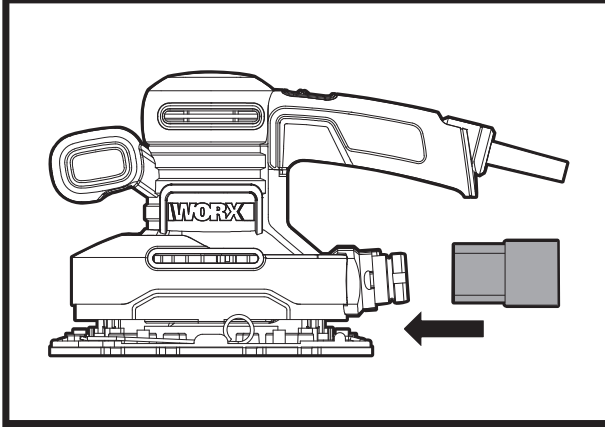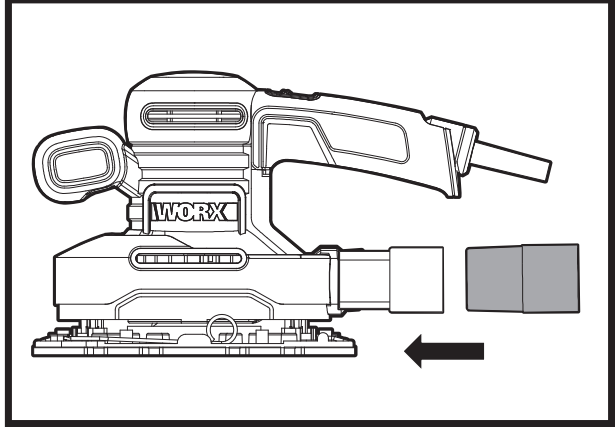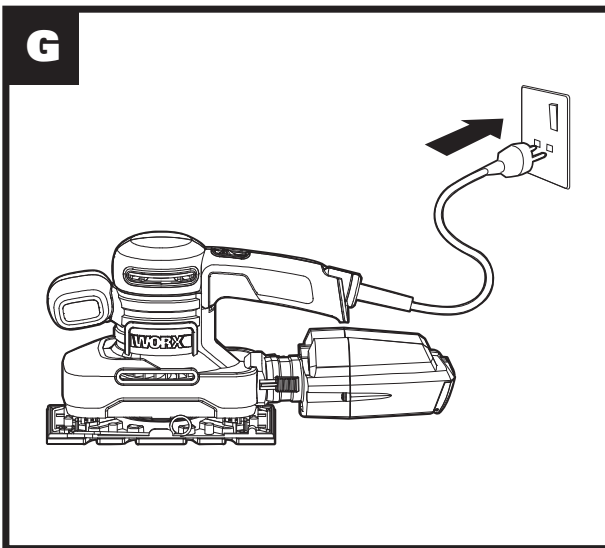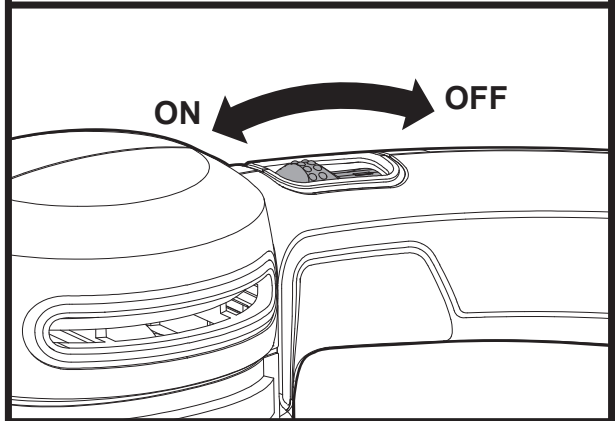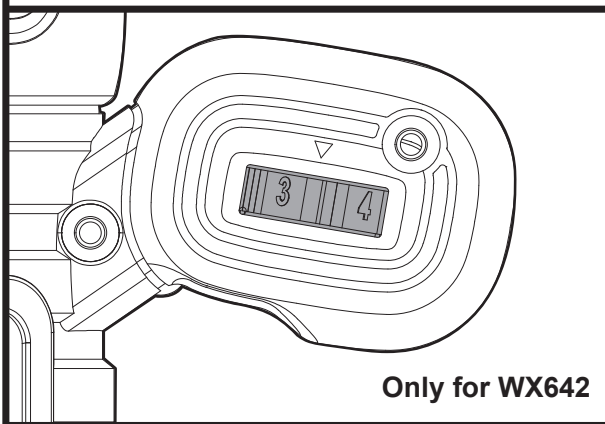E**35mm****F****32mm****G****H****I****Only for WX642**

- | |
|---|
| 1. COMUTATOR GLISANT PE-OFF |
| 2. MÂNER CU ÎNVELIȘ MOALE |
| 3. CUTIE DE COLECTARE PRAF* |
| 4. GURĂ DE EVACUARE PENTRU EXTRACTIA PRAFULUI |
| 5. MANETĂ FIXARE |
| 6. BUTON BLOCARE MANETĂ DE FIXARE |
| 7. PLACĂ DE BAZĂ |
| 8. DISPOZITIV FIXARE HÂRTIE ABRAZIVĂ |
| 9. DISC CONTROL TURAȚIE VARIABILĂ(DOAR PENTRU WX642 WX642.1) |
| 10. DISPOZITIV PERFORATOR* |
| 11. ADAPTOR DE ASPIRARE (A: DIAMETRU INTERIOR DE 35mm B: DIAMETRU INTERIOR DE 32mm)* |
| 12. SABLARE HÂRTIE* (Consultați Fig. A) |

*** Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.**

DATE TEHNICE

Tip **WX641 WX641.1 WX642 WX642.1** (635-644- denumirea de mașini, reprezentant al Sander finisare)

	WX641 WX641.1	WX642 WX642.1
Tensiune	230-240V~50Hz	
Putere nominală	250W	270W
Turație în gol	12000/min	6000-12000/min
Dimensiunea pânzei	90x187mm	
diametru orbital	1.6mm	
Clasă de protecție	 /II	
Greutate unealtă	2.0kg	

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonică ponderată A	L_{pA} : 82.3dB(A)
Putere acustică ponderată A	L_{wA} : 93.3dB(A)
K_{pA} & K_{wA}	3.0dB(A)
Purtați protecție pentru urechi când presiunea acustică este peste	80dB(A)



55

INFORMAȚII PRIVIND VIBRAȚIILE

Valori totale vibrații (sumă vectorială triaxială) determinată conform EN 60745:

Vibrație ponderată în condiții normale	Valoare emisie de vibrații $a_h = 5.391m/s^2$
	Marjă de eroare $K = 1.5m/s^2$

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta și, de asemenea, poate fi utilizată în cazul unei evaluări preliminare a expunerii.

 **AVERTISMENT:** Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în funcție de următoarele exemple și alte variații privind utilizarea uneltei:
Modul în care este utilizată unealta și materialele tăiate sau șlefuite.
Unealta să fie într-o stare bună și întreținută corespunzător.
Utilizarea accesoriului corect pentru unealtă, fiind ascuțit și în bună stare de funcționare.
Strângerea cu fermitate a mânerelor și utilizarea oricăror accesorii anti-vibrații.
Iar unealta este utilizată conform destinației de utilizare și acestor instrucțiuni.

Această unealtă poate cauza sindromul vibrației mâinii-brațului dacă nu este utilizată corespunzător.



AVERTISMENT: Pentru precizie, o estimare a nivelului de expunere în condițiile de utilizare reale trebuie de asemenea să țină cont de toate componentele ciclului de operare, precum momentele când unealta este oprită și când merge în gol, dar nu efectuează operația propriu-zisă. Acest lucru ar putea reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata totală de lucru.

Ajută la reducerea riscului de expunere la vibrații.

Utilizați ÎNTOTDEAUNA dălți, burghie și lame ascuțite.

Întrețineți unealta în conformitate cu aceste instrucțiuni și mențineți-o bine lubrifiată (dacă este cazul).

Dacă unealta va fi utilizată în mod regulat, investiți în accesorii anti-vibrații.

Planificați-vă lucrul pentru a desfășura utilizarea uneltelor cu nivel ridicat de vibrații de-a lungul mai multor zile.

ACCESORII

	WX641 WX641.1	WX642 WX642.1
Perforator de hârtie	1	1
Cutie de colectare praf	1	1
32mm Adaptor de aspirare	1	1
35mm Adaptor de aspirare	1	1
60 granulatia hartiei de șlefuit clemă	2	3
80 granulatia hartiei de șlefuit clemă	2	3
120granulatia hartiei de șlefuit clemă	2	3

56

Dacă utilizați hârtie abrazivă fără orificii de praf, trebuie să utilizați dispozitivul perforator pentru perforarea hârtiei. Utilizați hârtie abrazivă de 1/3 coli de următoarele dimensiuni:

Dimensiune hârtie::

93*230mm fără dispozitiv de prindere (numai dispozitiv de fixare)

93*182mm cu dispozitiv de prindere

Vă recomandăm să achiziționați accesorii de la același magazin de la care ați cumpărat unealta. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență și sfaturi.

SIMBOLURI

	Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni
	Izolație dublă
	Avertisment
	Purtați echipament de protecție pentru urechi
	Purtați echipament de protecție pentru ochi
	Purtați mască de protecție contra prafului
	Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

 **NOTĂ:** Înainte de a utiliza unealta, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Mașina este concepută pentru șlefuirea uscată a suprafețelor de lemn, plastic, de umplere și acoperite. Mașina de șlefuit nu trebuie utilizată la șlefuirea tencuiei.

ASAMBLARE ȘI OPERARE

Acțiune	Figura
ADUNAREA	
Montarea și îndepărtarea șmirghelului	Consultați Fig. A1, A2
Dispozitivul perforator (opțional)	Consultați Fig. B
Atașarea cutiei de colectare a prafului  Atenție: Pentru a preveni posibilitatea proiectării prafului de șlefuire sau a altor corpuri străine în față sau ochii dumneavoastră, nu încercați niciodată să utilizați șlefuitorul fără cutia de praf corect instalată.	Consultați Fig. C
Golirea cutiei de colectare a prafului - Pentru o exploatare mai eficientă a mașinii, goliți cutia de colectare a prafului la fiecare 5-10 minute.	Consultați Fig. D1, D2
utilizarea adaptorului de extragere a prafului	Consultați Fig. E, F
OPERARE	
Cuplarea alimentării	Consultați Fig. G
Pornirea / OFF	Consultați Fig. H

SFATURI PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTULUI

Dacă echipamentul electric devine prea fierbinte, mai ales când este utilizat la turație mică, setați turația la maxim și rulați fără sarcină timp de 2-3 minute pentru răcirea motorului. Evitați funcționarea prelungită la turații foarte mici. Păstrați întotdeauna lama ascuțită. Asigurați-vă întotdeauna că piesa de prelucrat este ținută sau fixată ferm pentru a împiedica mișcarea. Orice mișcare a materialului poate afecta calitatea tăierii sau finisării șlefuirii.

Porniți unealta înainte de a începe lucrul și opriți-o doar când ați încheiat lucrul.

Nu începeți șlefuirea fără a fi fixat în prealabil șmirghelul adecvat.

Nu permiteți uzarea șmirghelului, în caz contrar acesta va deteriora plăcuța de șlefuire. Garanția nu acoperă uzura și ruperea plăcuței de șlefuire.

Utilizați un șmirghel puternic abraziv pentru suprafețe dure, un șmirghel cu abraziune medie pentru suprafețe moderate și un șmirghel fin pentru finisare. Dacă este necesar, efectuați mai întâi un test pe un material scos din uz.

Aplicarea unei forțe excesive va reduce eficiența de lucru și va cauza suprasolicitarea motorului.

Înlocuirea regulată a accesoriului va ajuta la menținerea unei eficiențe optime de lucru.

ÎNȚREȚINERE

Scoateți ștecherul din priza de alimentare înainte de a efectua orice ajustări, operațiuni de service sau întreținere.

Unealta dumneavoastră nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară.

Interiorul uneltei electrice nu conține piese care pot fi depanate de către utilizator. Nu utilizați niciodată apă sau agenți chimici de curățare pentru curățarea uneltei electrice. Ștergeți unealta cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna unealta într-un loc uscat. Mențineți fantele de aerisire a

motorului curate. Feriți de praf toate comenzile de lucru. Ocazional, puteți observa scânteii prin fantele de aerisire. Acest lucru este normal și nu va defecta unealta electrică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Subsemnății,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declarăm că produsul,
Descriere **WORX Șlefuitor de finisare**
Tip **WX641 WX641.1 WX642 WX642.1(**
635-644- denumirea de mașini,
reprezentant al Sander finisare)
Funcție **Scoaterea materialul de**
suprafață utilizând un mediu abraziv

Respectă următoarele Directive:

2006/42/EC

2011/65/EU

2014/30/EU

Se conformează standardelor,

EN 60745-1

EN 60745-2-4

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

59

Persoana responsabilă pentru elaborarea fișei
tehnice,

Denumire Marcel Filz

Adresă Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Ger-
many



2018/05/27

Allen Ding

Adjunct Inginer șef, Testare și certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China